

Z-Zone Brushless D3.Spec Motor W/Kinetic ESC

この度は、Z-ZONE D3.Spec ブラシレスシステム W/Kinetic ESC セットをお買い求め頂きました誠にありがとうございます。

この日本語説明書とKineticの英語説明書をよくお読み頂いた上でお使いください。

※NovaLinkの使い方は、NovaLink接続ワイヤーに付属の説明書を参照下さい。

「ブーストモード(電子進角調整)搭載」走行中にケネティックはモーターへの電流制御タイミングを自動的に変更し、モーターの回転数を更なる領域へと引き上げます。

「タイミングセッティング」機能によりブーストモードに切り替わるタイミングをモーターの回転数を基準にドライバーが任意で設定できます。

また、「カクシトリミッタ」機能がモーターに送る電流値の上限を電子的に規制し、ホイルスピンドルを抑制します。

これによりアンプとモーターの過度の発熱を抑えます。

強力なブーストモードを他社に無い革新的なファンクションで制御し、ドライビングファイルに合わせた最良のタイミングで切替る事が出来るようになりました。本器はNovaLink対応機種となります。（本器とパソコンを接続し専用のソフトウェアを使用する事で、アンプのカスタムプログラミングをより細かく設定出来たり、過去のセットアップを保存しておいたりと、革新的な機能が盛りだくさんとなっています。）

Novak社が誇る高性能ESCとEagle ハイスペック ドリフト ブラシレスモーターの夢のコラボレーションが実現しました！

Kinetic ESC と Z-Zone ブラシレスモーターが作り出す、未体験の走行性能を存分にお楽しみください！

- 特徴 -

- 高出力センテードローター（超強力ネオジム製マグネット）標準装備
- モーターセンサーはスムーズな回転とRCカーに適したトルクを実現しました。
- Z-ZONE 540サイズモーター対応 タイミング、ブースティング使用時には要注意（同じモーターでも2倍以上の出力になりESCがブローする場合があります。）
- 配線済みユニットは簡単に装着可能
- 高級ボールベアリング採用で回転効率がアップ
- ハンダ付け可能なコードタブ採用でコードの交換が簡単に行えます。
- 信頼性の高いネオジム製センテードローターと固定されたワインディングは発熱時においてもクラス最高位の高い回転効率を得ることに成功しました。

センサー制御式の利点

- 駆動時のローター回転角をセンサーで管理することによりニュートラルからのスムーズな立ち上がりを実現しました。
- ローター回転角を管理することは、低速からの急激なアクセラレーション時においてもスムーズな加速をするのに大変重要です。
- ローター回転角管理システムは、加減速時に不安定な制御を無くし加速時の正確なトルクとブレーキを約束します。
- ローター角センサーとサーモセンサーは、モーターの中に入ります。
- モーター（ローターを含む）やアンプに異常や発熱が起きた場合には送電を停止しユニットを守ります。

ケネティック ESC スペック

入力電源	2S ESC : 4-6セル (Ni-MH or Ni-Cd 1.2 V DC/セル) 又は、2S(Li-Po&Li-Fe)
ケースサイズ	1.16inch [29.5 mm]x1.47inch [37.3mm]
B.E.C. 電圧	6.0 V DC/3.0 A
パワーワイヤー	14Gシリコンワイヤー
ステータLED	5K対応

NovaLinkインターフェイス対応(パソコンでの設定変更・アンプ管理機能)

◇ 使用上の注意 ※10.5T以下のモーター(3.5T~8.5T等)でのタイミング設定の使用はお止め下さい!

1. モーターとESCは水や水分をきらいます。また、基盤や外部に改造を加えないでください。故障の原因となります。
2. ピニオンを外した状態等での本品の無負荷運転は、お止めください。モーターとESCが壊れます。(特にタイミング設定ON時)
3. ショックイタードを使用しないでください。ESCが壊れます。
4. 使用時以外は必ずバッテリーを外してください。
5. バッテリーは4-6セル (Ni-MH or Ni-Cd), 又は2S(Li-Po & Li-Fe)で使用してください。
6. ケネティックは、センサー付きノック製モーター用に開発された物です。3.5T以上のノック製540ブラシレスモーター/4.5T以上のノック製550ブラシレスモーター又は、Z-ZONEで使用できます。用途に合ったモーター（種類やターン数）を選択しないと、モーターとESCが壊れます。<他社の製品との使用は保証外となります。>
7. 極性を間違えない様に配線してください。逆接をするとESCが壊れます。
8. パワーキャバントーは純正の物を必ず取り付けてください。(標準品は始めから装備されております。)
9. 使用時には、必ず送信機側よりスイッチを入れ次にアンプを入れます。切る時は逆にアンプから先に切れます。
10. ターミナル部等でのショートを防ぐ為、各配線は収縮チューブで絶縁してください。各種後付コネクターを使用する場合も同様です。
11. 本体へ瞬間接着剤は使用しないでください。
12. 本品はおもちゃではありません。機能や用途を十分に理解した上ご使用ください。使用は14歳以上の方に限ります。
13. 配線、モーター等を含む如何なる部品も社外部品を取り付けると故障となることがあります。その場合は保障外となります。
14. 高品質なLi-Po/Li-Fe/バッテリーとの併用を推奨致します。<25C以上のLi-Po/Li-Feがベストです。>
15. 正確な動作の為に高品質なプロポシステムとの併用を推奨致します。アンプは非常に正確に動作する為、ノイズ等にも敏感に反応してしまいます。<2.4GHzのプロポとの併用がベストです。FMプロポは許容範囲です。AMプロポはお勧めできません。>
16. モーターの3つのビスでシャフト端が固定されています。数回の走行ごとに、これらのネジのゆるみをチェックし、締めこんでください。
17. シンナー等でのケース洗浄によりケース表面を侵すことがあります。
18. 本品は、ノック・パリスティックモーターシリーズ用(540/550)又は、Z-ZONE向けに開発されています。その他のモーターだと動作しない機能がある場合があります。
19. タイミングの設定は、アンプやモーターの温度を更に上昇させます。タイミング設定は細心の注意を払って設定する必要があります。過度の発熱によるアンプの故障は保証の対象外となります。
20. タイミングの設定は、危険な程にRCカーのスピードを上昇させます。スピードアップに対する細心の事前の注意が必要となります。

クーリングファンの取り付け

ケネティックのヒートシンクは25 x 25mmクーリングファンが取り付けが出来るように設計されています。

4-40 x 5/8"ナイロンスクリューでしっかりと固定出来ます。クーリングファンをヒートシンクの中心に据え付け、上から4-40 x 5/8"ナイロンスクリューをファンの穴に押し込む事で、クロスカットされたヒートシンクにビスがしっかりと固定されます。金属製のビスを使う場合には、ドライバーを使ってねじ込んで下さい。下記の図を参考して極性に気を付けてファンの電源コネクターをアンプのファンアウトポートピンに接続して下さい。

STEP.1レシーバーウィヤーの確認と接続

アンプの受信器ワイヤーが使用するレシーバーと同じ極性になっているかご確認ください。
もしも、異なる場合は図1と2と3を参考に正しく極性の順番を入れ替えてください。

※フタバヘはそのまま使用できますが、サンワ又はKOの旧型受信器には極性が現在と違うものがあります。
(プロポ側の説明書と共にご確認ください。)

《図.1》





《図.2》




《図.3》

新型サーボワイヤーのコネクター・ピンの交換方法

ワイヤーの引き抜き方

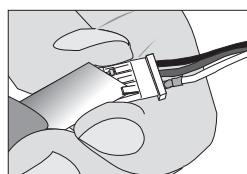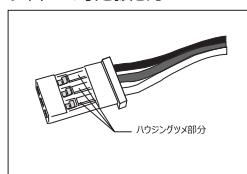


1.引き抜きたいワイヤーのハウジングのツメ部分をカッターの刃などを用いて持ち上げます。(この時、ツメを折らないように注意してください。)

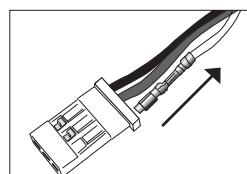

2.ツメ部分を持ち上げたままワイヤーを引き抜きます。

ワイヤーの差し込み方

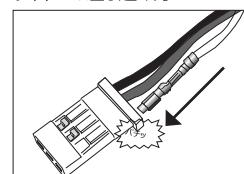

3.上図のようにコネクターをしっかりと差し込みます。
(逆接はとても危険です。故障の原因となりますのでよくご確認ください。)

STEP.2 ESCの搭載


- 1: 図.4 & 5を参考にしてサーボ、レシーバー、バッテリー等の周辺機器と接続位置を確認しながらRCカーの最適な搭載場所に各パーツを搭載していきます。RCカーへの装着は、付属の両面テープを用いて正確に装着します。
受信器のアンテナはモーターウィヤー、バッテリー、サーボからなるべく離した位置にマウントし、短く切らずに立ちあげてください。
- 2: パワーキャパシターも付属の両面テープでRCカーに固定してください。
ワイヤーなどは、シャーシの各部にストラップを用いて正しく固定してください。これにより断線や可動部への干渉を防ぎます。
- 3: リモートプログラミングスイッチを付属の両面テープを用いて正確に装着します。
オンオフの機能の他にモードを切り替えるためのボタンも内蔵されています。
※ESCのパワーウィヤーは、サーボや受信器（アンテナを含む）からなるべく離してください。
<パワーウィヤーとシグナルワイヤーは一緒に束ねないでください。>

STEP.3 ESCとブラシレスモーターの接続

ケネティックは、3.5Tまで540サイズのノバック製ブラシレスモーター、4.5Tまで550サイズのノバック製ブラシレスモーター、Z-ZONEブラシレスモーターに対応しております。

☆ピニオンギヤ・スパーギヤの選択（ギヤ比設定）

走行中のモーターとアンプの運転温度のチェックだけが、シャーシセッティングにおいて適切なギヤを判断する唯一の方法です。
いかなる場合もアンプとモーターの温度が70度以上にならないようにギヤ比のセットアップをしなければなりません。
ギヤ比設定等を始めとした適正な使用状態の場合は、アンプやモーターの温度は約70度以下で推移します。ギヤ比やアンプの設定を行う場合は、必ず定期的な時間（1周周回するごと、もしくは1分間隔等）でモーターやアンプの温度を早めにチェックして設定しなければいけません。
その時どちらかといずれかでも70度近くまで発熱している場合や、超えている場合は故障の原因となります。早急なギヤ比の見直しが必要です。
(走行中にスピードダウンして異常を感じた時にはすでに手遅れとなる可能性もあります。)
ギヤ比が極端に外れている場合や、アンプの設定によって負荷が増大してしまう場合はアンプやモーターを故障させてしまう可能性があります。
細かなギヤ比セッティングの方法は、7ページ「ノバック・ブラシレスモーターの上手なギヤ比セッティング方法」を参照ください。
ケネティックは電子可変タイミング機能等を備えているので、最適なギヤ比で使用しないと簡単にアンプやモーターを故障させてしまう可能性があります。アンプの機能説明や注意事項・上手なギヤ比セッティング方法を良く読み、しっかりとご理解頂いた上でブラシレスモーターシステムをご使用頂きます様お願い致します。

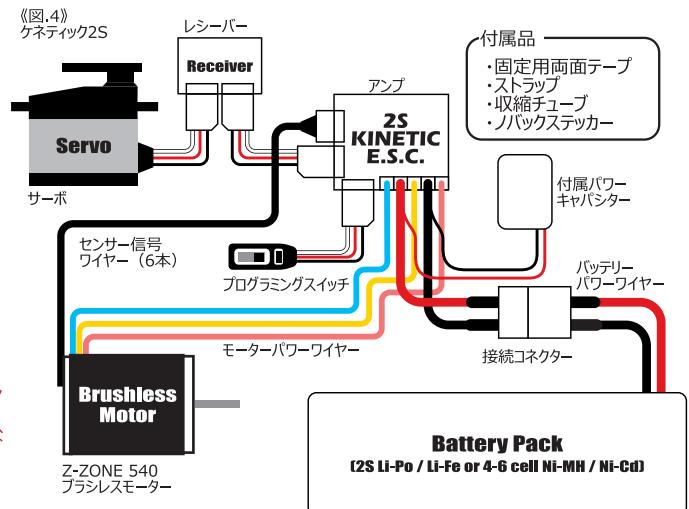

2S(リポ/リフェ)バッテリー又は、4-6セル(ニッケル水素/ニカド)バッテリー

- ① ピニオンギヤの取り付け
最適なピニオンギヤを選択し、モーターに取り付けます。この時、ピニオンギヤのセットスクリューがモーターシャフトの平な面に来るようになります。しっかりと固定します。
 - ② スパーギヤとピニオンギヤのパックラッシュ（噛み合わせ）を決める際は、薄い紙を噛ませモーターを固定してください。
※再度ピニオンギヤとスパーギヤのパックラッシュが適正かどうか確認して下さい。
上手くパックラッシュがとれていれば、非常に小さい摩擦音でギヤは回転します。
(パックラッシュがきつすぎる場合、アンプ＆モーター＆シャーシの故障の原因となります。)
 - ③ パワーウィヤーとモーターの接続
パワーウィヤーは、青黄橙の3色となっております。モーターにはターミナルA、B、Cがあり、それぞれ青はA、黄はB、橙はCと接続しなければなりません。
配線は、ESCのそれぞれの極性をご確認の上、確実にハンドを行ってください。必要以上の加熱は、タブを傷める恐れがあります。作業は手早く行ってください。
 - ④ ブラシレス・モーターの6本のセンサーウィヤーをアンプに接続します。コード保護用のスパイラル・ラップを巻きコードを保護します。
- ※ 注意
1: パワーキャパシターは必ず必要です。ノバック純正のキャパシターを、常にESCに取り付けてください。
固定する場合、付属の両面テープとストラップでシャーシに固定してください。
※ ショッキダイオードを使用しないでください。ESCが壊れます。
※ モーター用ノイズキラーコンデンサーは必要ありません。

STEP.4 ESCとバッテリーの接続

ブラシレスモーターは大変高出力な為、バッテリーやモーターのコネクターは2Pコネクターや3.5mm以上のヨーロピアンコネクターをお勧め致します。

入力部分での如何なる逆接続やショートによる本体のダメージも保証外となります。極性に注意して絶縁処理もしっかりと行ってください。

- ①コネクターの取り付け <推奨コネクターは6/7ページを参照し下さい。>
アンプのパワーコードをバッテリーに接続する場合は、極性に注意して行います。（赤コードが+、黒コードが-）
- ②接続バッテリー
2S Li-Po & Li-Fe または 4-6(1.2V/each)Cell Ni-Cd & Ni-MHと使用が可能です。満充電されたバッテリーをアンプに接続して下さい。

注意：ファクトリーセット状態では、Li-PoカットがONの状態になっています。Li-Fe/Ni-MH/Ni-Cdのバッテリーをご使用される場合は、必ずカットオフ機能をバッテリータイプに合わせて切り替えて下さい。

STEP.5 送信機のセットアップ

- A. HIGH ATVまたはEPAは最大にセットしてください。
- B. LOW ATV、EPAまたはATLは最大にセットしてください。
- C. EXPONENTIALは0にセットしてください。
- D. スロットルのリバース・スイッチはどちらの位置でもかまいません。
- E. スロットル・トリムはミドルポジションにセットしてください。
- F. 前進とブレーキで使用する場合の送信機側の電子トリガーの割合
(スロットルの振り幅調整)は、前進70%ブレーキ30%でセットします。
しかし、前後進で使用する場合は、50:50でセットします。
- G. 上記Fの設定が無い送信機の場合での機械式トリガーの割合
(スロットルの振り幅調整)は、前進2/3、ブレーキ1/3でセットします。
しかし、前後進で使用する場合は、50:50でセットします。

受信器用別電源でのレシーバー制御

受信器用バッテリーは5セル/6.0V(ニッケル水素/ニッカド)もしくは、2セル(リポ/リフェ)の物をお使いください。レシーバーの空きスロットにバッテリーを接続します。

別電源を取る場合、アンプからレシーバーに挿すコードのうち、赤線のみをコネクターハウジングから取り外し、金属端子部分を絶縁して下さい。(取り外し方はSTEP.1の図.3参照)
その方法でアンプを使用する場合は、レシーバーパックの電源を先に入れ、その後アンプの電源を入れます。また、切る時はアンプから先に切り、レシーバーパックの電源を切れます。

STEP.6 初期設定（ワンタッチプログラミング）

- ① 送信機のスイッチをオンにします。
 - ② アンプ側スイッチの横にあるボタンを押し続けたままでアンプのスイッチをオンにします。
 - ③ レッドLEDの点灯を確認後、素早くボタンを離します。
 - ④ 送信機のスロットルをハイポイントで移動しグリーンLEDの点滅を確認します。
 - ⑤ 送信機のスロットルをブレーキエンド・ポイントに移動しグリーンLEDの点滅を確認します。
 - ⑥ 送信機のスロットルをニュートラル・ポイントに移動しレッドLEDの点灯を確認し完了です。
- ※ 1から6の作業を連続的に行ってください。途中で一定以上の時間が経つと入力エラーとなる場合もあります。
- ※ 送信機の設定を変更した場合は、上記初期設定をやり直してください。
- ※ 上記の設定を行うと、全てのカスタムプログラミングは工場出荷状態のデフォルト設定に戻ります。

注意：STEP6以降（ベーシックセットアップ以降）は、ケネティックはセットが完了し走行可能です。この時点では、ファクトリーセットでケネティックを制御している状態です。

★★アドバンスト・カスタムプログラミング★★

ノーバック・ケネティックアンプは、15種のパラメーターを使用用途に適した好みの値に変更することが可能です。タイミングレベルの変更等のように、アンプの出力を大幅に増大させる機能もあるので、変更するパラメーターがアンプに対しどのような変化を与えるか良く理解し、アンプやモーターに過度な負担となるよう注意しながら設定値を慎重に選ばなければなりません。各種設定の説明を良く読み、理解した上でカスタムプログラミングを行って下さい。

それぞれの値の変更方法

- （送信機は、ON又はOFFで行います。）
- 1.もし送信機をOFFの場合は、アンプの線を受信機から抜いて作業を行ってください。これは、ノーコン防止のためです。
 - 2.十分に充電したバッテリーをアンプに接続して下さい。
 - 3.アンプのON/OFFスイッチをONにします。
 - 4.アンプのON/OFFスイッチの横にあるセッタップボタンを押し続けます。パラメーターごとに決められた光り方でLEDの点灯が移り変わります。設定したいパラメーターのLEDが点いたら手を離します。
 - 5.LEDの点滅する回数で、現在どの値が設定されているかが分かります。設定を変更したい場合は、確認後素早くボタンを押すことで設定をスクロールさせることができます。（連続で押す事も出来ます。）
 - 6.LEDの点滅回数を確認し、その値で決定したい場合は1秒以上ボタンを長押ししてください。LEDがスクロールして光り、プログラミングが保存され、設定モードが終了しニュートラルに戻ります。

☆ケネティック カスタムプログラム・フローチャート



ボルテージカットオフ回路 <14.リポ&リフェカットオフ機能>

リポ＆リフェ・カットオフ機能とは、2セルLi-PoやLi-Feバッテリーを使用する場合バッテリーを過放電により破損せないため、Li-Poは6.25V、Li-Feは4.75Vで送電を停止する機能です。よってNi-CdやNi-MHバッテリーを使用する場合は1、Li-Poバッテリーの場合は2、Li-Feバッテリーを使用する場合は3に設定してください。

この機能がONになっていると、バッテリーの電圧が設定の電圧に近づくとモーターへの送電を短く断続的に遮断し電圧がカットオフの値に近づいている事を知らせます。そのまま走行すると数十秒後には、モーターへの送電を完全に停止します。（赤と緑のLEDの交互点滅…カットオフ機能による停止、この時ステアリングは動作します。）

表2
タイミングレベル・セットポイント推移表


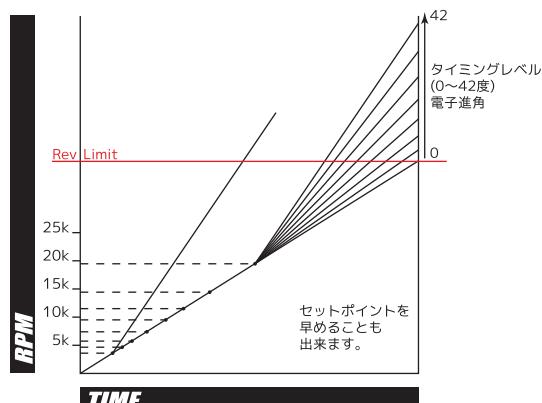


表1
アンプの出力推移表
(カスタムプログラミング設定項目)

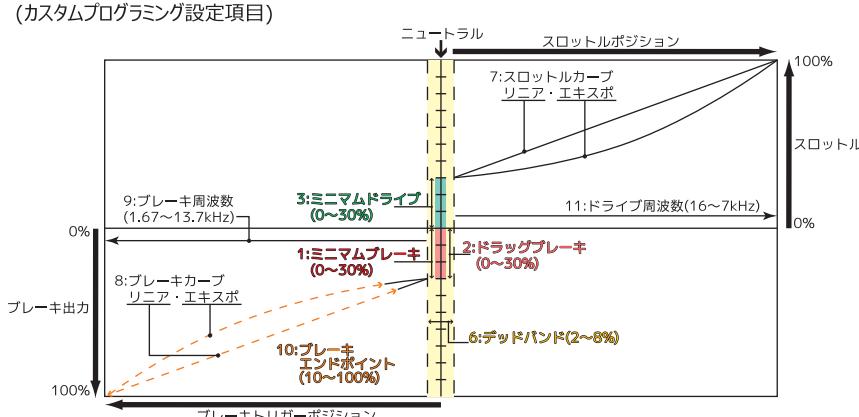

☆15種類のカスタム・プログラミング

* 各種設定のグレーで囲まれたマスの設定値が
ファクトリーセット<工場出荷時の設定です。>


1.ミニマムブレーキ（10段階）



ミニマムブレーキ（最小ブレーキ値）とは、ブレーキ全体を0～100%に表した場合、利き始めの値ことで、0～30%の範囲で変更することが出来ます。
>>この値を大きくすると利き始めのブレーキの強さが強くなります。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
最小ブレーキ値 (%)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30


2.ドラッグブレーキ（10段階）

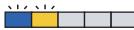

ドラッグブレーキ（ニュートラルブレーキ値）とは、送信機がニュートラル状態でのブレーキの事で、実車のエンジンブレーキに相当します。フルブレーキを100%とした場合、0～30%の範囲で変更することが出来ます。
>>この値を大きくすると、ニュートラル時のブレーキがより強く利き、惰性での転がりが少くなります。<ミニマムブレーキより小さくできません。>

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ニュートラルブレーキ値 (%)	0	3	6	9	12	15	18	21	24	30


3.ミニマムドライブ（10段階）

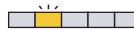

ミニマムドライブ（最小作動値）とは、前進側全体を0～100%に表した場合、モーターの回り始めの値ことで、0～15%の範囲で変更することが出来ます。
>>この値を大きくすると走り始めのアクセルの強さが強くなります。ニュートラルからのアクセルがよりアグレッシブになります。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
最小作動値 (%)	0	1	2	3	4	6	8	10	12	15

4.タイミングレベル（8段階） 10.5以上のモードのみ

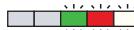

電子的な制御でモーターの磁力発生のタイミングを変更し、通常動作時よりもモーターの回転数が大幅に上昇します。
実車でいう1速から2速に切り替わった状態に相当します。
>>標準時を0とし、値を大きくすると2速の速度域はより大きくなります。
(値の大きさと反比例してトルクは減少する、#5のタイミングセットポイントの設定との組み合わせにより、2速に切り替わる最適なタイミングを設定する必要があります。)
★★タイミングレベルの設定を確認する際、無負荷状態でモーターを回さないで下さい。(モーター＆アンプが壊れます。)★★

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8
タイミングレベル（角度）	0	10	15	20	30	40	55	Boost

5.タイミングセットポイント（8段階）



設定の値までモーターの回転数が上昇すると、#4のダイナミックタイミングの設定がONになります。1速から2速に切り替わった状態に移行します。
>>タイミングセットポイントのRPM値を小さい方に変更すれば、より低速域からブースト機能がONになります。モーターのターン数に合わせて、トルク不足を感じずにスムーズにブースト機能がONになる最適な値を設定してください。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8
タイミングセットポイント(x1000RPM)	19.5	14.0	12.7	9.1	6.5	5.5	4.5	4.0


6.カレントリミット（10段階）



カレントリミット（最大電流制限）とは、アンプがモーターに流す電流の最大許容値を制限する為の機能です。
>>この値を大きくするとアンプを流れる電流値がより制限されるので、アンプの温度上昇を抑えたり、ホイルスリップを抑える効果があります。（グリップの低い路面等に有効です。）

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
カレントリミット(Amps)	OFF	Hi	-	-	-	-	-	-	->	Lo

7.デッドバンド（5段階）

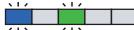

デッドバンド（ニュートラル幅）とは、アンプが認識する前進と後進の間の幅のことです。
>>少なく設定すると前進と後進への反応がシビアになり、多く設定すれば反応がマイルドになります。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5
ニュートラル幅 (%)	2	3	4	5	8

8.スロットルカーブ（リニア／エキスポ）



スロットルカーブ（スロットル特性変化）とは、アクセル（アクセレーション）に対するモーターの吹き上がりの特性が変更できます。リニアとエキスポの2つから選択できます。表4参照
>>リニア=アクセル量に比例して回転が上昇します。エキスポ=アクセル操作よりも若干送れてモーター回転が立ち上がる。エキスポ設定はよりマイルドな立ち上がりとなります。

セッティング（点滅回数）	1	2
スロットル特性変化	リニア	エキspo

9.ブレーキカーブ（リニア／エキspo）



ブレーキカーブ（ブレーキ特性変化）とは、最大ブレーキまでの上昇カーブを変更できます。
表4参照
>>リニア=ブレーキにリニアに反応します。エキspo=マイルドなブレーキングになります。

セッティング（点滅回数）	1	2
ブレーキ特性変化	リニア	エキspo

10.ブレーキ周波数（10段階）



ブレーキ周波数（ブレーキの効き調整）とは、最大ブレーキ値を変更するものではなく最大ブレーキに至るまでの強さを変更するものです。
>>数値を低く設定すれば、荒々しく利き逆に数値を上げればマイルドになります。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ブレーキの効き調整 (KHz)	1.67	2	2.25	2.5	3	3.5	4.5	5.75	10	13.7


11.ブレーキエンドポイント（10段階）



ブレーキエンドポイントは、ブレーキ全体を0～100%とした時に、最大ブレーキの上限を規制するファンクションです。
>>設定値(%)を小さくすると、アンプの最大ブレーキ値が小さくなります。ブレーキカーブはエンドポイントに合わせてカーブエンドが修正されます。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ブレーキパワー (%)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100

12.ドライブ周波数（10段階）

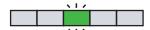

前進周波数（アクセルの利き調整）とは、最大アクセル値を変更するものではなくアクセルの利きの強さを変更するものです。
>>数値を低く設定すれば、荒々しく利き逆に数値を上げればマイルドになります。

セッティング（点滅回数）	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
アクセルの効き調整 (KHz)	16	15.2	13.8	13	12	11	10	9.5	8	7


13.リバース(無/有)



リバース（バック有無）は、前進＆ブレーキ又は、前進＆ブレーキ＆後進の2種類から選択できます。
>>2にするとバックが有になります。1はバックなしです。

セッティング（点滅回数）	1	2
バック(後進)の有無	前進＆ブレーキ	前進＆ブレーキ＆後進

14.モーターローテーション

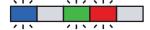

モーターローテーション（モーター回転方向）は、反時計周りと時計周りの2種類から選択できます。

セッティング（点滅回数）	1	2
モーター回転方向	反時計周り	時計周り

15.リポ&リフェ・カットオフ (OFF/ON)




この機能は、2セルLi-PoやLi-Feバッテリー用のスマートストップ回路です。

上記バッテリーを使用する際の過放電を防ぎ、バッテリー破損を未然に防ぎます。Li-Poは6.25V、Li-Feは4.75Vで送電を停止します。

>> Ni-CdやNi-MHバッテリーを使用する場合は1、Li-Poバッテリーの場合は2、Li-Feバッテリーを使用する場合は3に設定してください。

セッティング（点滅回数）	1	2	3
リポバッテリー用送電停止機能	Ni-Cd & Ni-MHモード	Li-Po(6.25V)	Li-Fe(4.75V)

16.ホールセンサーテスト

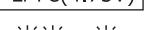

この機能は、お使いのブラシレスモーターのセンサー基盤、センサーワイヤー、それらとアンプと接続具合や動作等が正常かどうか診断テストするモードです。

このモードを選択し、モーターのピニオンシャフトを回すとモーターから来るシグナルに合わせてLEDが順回点灯します。LEDの点灯しない箇所があった場合、センサー基盤、センサーワイヤー、それらとアンプと接続具合の良し悪しを確認し、問題がある場合は交換または調整してください。

モーターホールセンサー	A	B	C
LEDカラー	ブルー	イエロー	レッド

★ESCタイミング設定についての警告

ESCのタイミングレベルの変更を主要因として、モーター製造公差 & モーターセッティング、シャーシのパフォーマンスやサーキットのコンディション等の様々な使用環境とのマッチングによりアンプは予期せぬオーバーホードやオーバーヒートしてしまう可能性があります。これは、ESCのタイミングレベルの変更によりモーターの性能を極限まで発揮させる事が可能だからです。

これらの設定をする時は、お客様の指定するタイミング設定がモーターとアンプどちらにあってもオーバーホードやオーバーヒートの原因となることがあります。慎重にテストし、極端なまでの注意を払いセットアップをおこなって下さい。

★タイミングの設定をONにして使用出来るのは10.5T以上のモーターまでとなります。10.5T以下のモーターではモーターとアンプが過発熱してしまう為、使用しないで下さい。本品は極限のレースコンディションの為のレーシングESCです。それゆえに、過度のオーバーヒートの様なダメージは保証の対象外となります。

★ノック＆パリスティックモーター又は、イーグルZ-ZONEモーターと併用する場合、モーター本体のタイミング(進角)とESCのタイミングレベルとの合計が21度以下にセットしてください。もし、それ以上の設定を行うとモーターは速く回ろうとしますが、送電効率が悪くブローの原因となります。

★13.5T-17.5Tを使用する1/10リギングのレースに使用する場合、タイミングレベル3(30度)以上になるとアンプは特に発熱します。慎重なタイミングレベルの選択が必要です。

ボルテージ・カットオフ回路



このアンプはノック＆スマートストップ・ボルテージカットオフ回路が組み込まれています。この機能を適切に使用する事で、セーフティボルテージ限界よりも電圧が下がるのを防ぎ、LiPo & LiFeバッテリーを安全に使用することができます。

このアンプはデフォルト設定でLiPoモードになっています。もしNiMH・NiCdバッテリーを使用する場合やLiFeバッテリーを使用する場合はカスタムプログラミングで設定の変更が必要です。

* LiPo / LiFeバッテリーをボルテージ・カットオフ回路無しで使用しないで下さい。

タイミング・インジケーターLED (タイミング設定ONの表示)

レース主催者が「タイミング使用禁止レース」において、ドライバーが「レギュレーションに従っているかどうかの技術的な検査や進行」を助ける為に、アドバンスドタイミング設定がONになっている時はLEDでのインジケーター表示する機能を備えています。アンプの電源がONになった状態かつダイナミックモータータイミングの設定がゼロ以上になっている場合は、通常の操作中において白のステータスLEDが点滅し続けます。

テンパチャーモニタリング (温度チェック機能)

アンプの動作中の温度監視を助ける為に、ケネティックはアンプの発熱部の温度を自己診断する機能を備えています。

アンプにバッテリーを接続し電源をONにします。アンプのセットアップボタンを一回押します。オンボーツLEDが4回点滅して、走行中に達した最高のアンプ温度状態をLEDインジケーターの色で知らせます。

インジケーター色が青～緑の間であれば、アンプが少し熱を持ち始めた状態、オーバーヒートや過発熱シャットダウンを避ける為に注意が必要な状態です。

赤のLEDの点滅は今にも過発熱によるシャットダウンが起こり得る状態で危険です。

ピニオンギヤのサイズを小さくしてオーバーヒートとアンプのダメージの可能性を排除してください。

*最後の走行中のアンプ温度推移は時間帯を分けて監視・保存されており、NovaLinkを用いてパソコン画面で確認する事が出来ます。

白のLEDの点滅……温度：ノーマル

青のLEDの点滅……温度：少し熱い

黄のLEDの点滅……温度：大分熱い

緑のLEDの点滅……温度：非常に熱い

赤のLEDの点滅……温度：危険な程熱い

テンパチャーオーバーロード (過発熱プロテクション機能)

ケネティックはテンパチャーオーバーロードプロテクションが組み込まれています。もしタイミング設定がON状態でアンプが発熱し始めたら、アンプはダイナミックタイミングアドバンス機能をOFFにする事でモーターの出力を制限しオーバーヒートを抑えます。

上記のタイミング設定OFFが働いてもESCの温度が上がり続ける場合は、第2のオーバーロードプロテクションが動きだします。このプロテクションが働くとESCはパワーダウンし、コントラックの外まで安全に車を操作する事が出来ます。タイミング設定がOFFのときは、第2のオーバーロードプロテクションのみが動作し、ESCは安全に操作できるレベルまでESCのパワーを減らせます。この機能は、ESCの過度の発熱による故障を確実に防ぐ事を保証するものではありません。

もし相当のパフォーマンスの低下や、その疑いに気付いたら直ちにアンプとモーターの使用温度を確認して下さい。アンプやモーターが過度に発熱している場合は、ギヤレシオを見直したり、タイミングセッティングを下げて、使用温度が下がるようにしてください。

モーター・ホール・センサーテスト

この機能は、お使いのブラシレスモーターのセンサー基盤、センサーワイヤー、それらとアンプと接続具合や動作等が正常かどうか診断テストするモードです。センサー動作をピンポイントでチェックできるので、モーターの不具合をいち早く見つける事ができるので、モーターのトラブルもご自身で確認でき、メンテナンスに役立ちます。

*以下のステップに従ってセンサーテストを行って下さい。

1.カスタムプログラミングの操作を行って「#16モーターホールセンサーテスト」のモードを起動します。
2.モーターのピニオンシャフトをゆっくり回して下さい。車に搭載されている場合は、ドライブトレインをゆっくりと回して下さい。(こうすることでモーターが回転します。)
3.全て正常に動作している場合は、センサーからのシグナルに合わせてアンプのブルー/イエロー/レッドのLEDの点灯が順回します。

ピニオンシャフトが回転する間に、ブルー/イエロー/レッドのいずれのLEDが点かない場合は、センサー基盤、センサーワイヤーのどちらかに不具合があるか、それらとアンプとの接続に不具合がある可能性があります。バーツが悪い場合は交換し、接続不具合ある場合はコネクターを抜き差して接続が回復するか確認してください。

センサーハーネスが取り外し式で無いモーターをご使用の場合は、接続を確認してもセンサーテストでLEDが点かないところを確認できる場合は、修理サービスに出して頂く事をお勧めします。

☆モーターのお手入れ

★26ゲージセンサーハーネス

テフロン製ワイヤーがモーターセンサーハーネスから出ています。コードをハウジングから外す場合は、ピンの背にあるメタルピンを内側に曲げ、ハウジングの先端にあるタブをカッターの先などで起こし、コードを引き抜きます。また、はめる場合はピンの背にあるメタルピンを起こしハウジングに押し込みます。

★モーター

3つの4-40ネジをシャフトエンド固定用に使用しています。数回走行するごとに、このネジがゆるんでいないか確認し増し締めしてください。

・ピニオン取付け側の六角スクリューサイズ：0.093(3/32)"

・クーリングファン固定用六角スクリューサイズ：0.093(3/32)"

・センサーワイヤー側の六角スクリュー：0.063(1/16)"

★ペアリング

軸受けにはペアリングが使用されています。モーターからの異常な音が発生し始めたら、交換をお奨め致します。

(540モーターの場合…#3000 交換用ペアリング ￥1,280)

☆テクニカル・アドバイス

走行中にケネティックの中低速域でオーバートルクを感じ走行し難い場合は、送信機のエキスペネンシャル設定を35%前後から上下させてください。

トラブルシューティングガイド

※トラブルは複合的要素によって発生する場合が多く、判断が難しい場合もあります。間違った対処方法やセットアップの変更によってトラブル状態を更に悪化させたり、最悪の場合アンプやモーターを完全に故障させてしまう場合もありますので、以下の対処方法はあくまで参考として下さい。対処方法の選択はお客様のご判断で行って頂きます様お願い致します。トラブルの改善が見られない場合、イーグルカスタマーサービスまでお問い合わせください。

☆ステアリングは動作する、モーターが動かない。

・受信機のダメージの可能性があります。

＊＊＊受信機の動作を確認するか違う受信機に交換して下さい。

・アンプの内部ダメージの可能性があります。

＊＊＊イーグルサービスカウンターに修理を依頼して下さい。

・モーターの接続を確認してください。

(A・B・Cワイヤー、センサーワイヤーの接続)

・受信機に接続しアンプのレシーバーワイヤーの極性配置が受信機の極性配置と一致しているか再度確認してください。(STEP.1参照)

☆ステアリングがグリッキングしたり、スロットルがぎこちなく反応する。

・受信機・受信機アンテナがアンプ・パワーワイヤー・バッテリー・モーターに近すぎる。

＊＊＊出来るだけ離して下さい。

・接続不良

＊＊＊全てのメカや電源との接続を確認してください。

・受信機電源の不足

＊＊＊受信機の空きスロットにグリッチャスター・モジュールを装着する。<

#3589/#3686/#3687> それでも改善が見られない場合は受信機に別電源を取って下さい。(その場合アンプのレシーバーワイヤーの赤コードをハウジングから抜き絶縁して下さい。)

・バッテリーパックにダメージもしくは能力低下の可能性があります。

＊＊＊違う電力用バッテリーに交換して下さい。

・モーターの磁石が磁力低下もしくはオーバーヒート

＊＊＊ローターを交換して下さい。<6/7ページのスペアパーツの項参照>

・モーターへの過電流

＊＊＊少し回転数の低いモーターに交換するか、ピニオンギヤのサイズを小さい物を選択してください。

・乱雑な配線によって受信機ワイヤーとパワーワイヤーが非常に接近している場合は、出来るだけ離して各々のワイヤーが干渉しないように整然とレイアウトして下さい

☆モーター・ステアリングサーべが動作しない。

・受信機ワイヤーの接続、受信機ワイヤーの極性、プロポシステムの動作、クリスタル、バッテリー やモーターの接続、バッテリーパック等を動作状態を確認してください。

・パワーワイヤーがモーターと近すぎる可能性があります。

＊＊＊受信機ワイヤーとパワーワイヤーを出来るだけ離してレイアウトして下さい。

・受信機のダメージが考えられます。

＊＊＊受信機の動作を確認するか違う受信機に交換して下さい。

・アンプの内部ダメージの可能性があります。

＊＊＊イーグルサービスカウンターに修理を依頼して下さい。

☆モーターが逆に回転してしまう。

・モーターの回転が逆に設定されています。

＊＊＊カスタムプログラミングでモーターの回転方向を逆転させる設定に変更して下さい。

☆アンプが過度に発熱してしまう。

・ギャレシオが低すぎる可能性があります。

＊＊＊ギャレシオを上げるか、ピニオンギヤを小さい物に交換して下さい。

・モーターがダメージを受けてしまっている場合は、違うモーターに交換して下さい。

☆RCバーの走行が遅い/アクセルーションが遅い。

・ギャレシオが高すぎる可能性があります。

＊＊＊ギャレシオを下げるか、ピニオンギヤを大きい物に交換して下さい。

・バッテリーの動作状態と接続を確認してください。

＊＊＊バッテリーを別の物に交換して下さい。コネクターに使用劣化がある場合は交換して下さい。

・誤った送信機とアンプの設定の可能性があります。

＊＊＊送信機の初期設定を確認してください。

・パワーキャパシターにダメージがある可能性があります。

＊＊＊必要があればパワーキャパシターを交換して下さい。<#3096>

☆ESCが溶けた/アンプのスイッチOFF状態でモーターが動作してしまう。

・アンプ内部にダメージがあります。

＊＊＊イーグルサービスカウンターに修理を依頼して下さい。

☆エラーコード

アンプが動作停止した時等に光るエラーコード一覧です。エラー内容を確認して停止の原因を取り除いてください。

指定の原因をとりのぞいても症状が改善されない場合は、イーグルカスタマーサービスに連絡ください。E-mail : service11@eaglemode.com


1.レッドLED点灯・グリーンLED点灯は

* * * 受信機ワイヤーがアンプから受信機に確実に接続されているかどうか確認して下さい。それでもLEDの点灯が続く場合はステップ1をやりなおしてください。




2.レッドLED点灯・グリーンLED点滅は

* * * モーターセンサー/ワイヤーの接続を確認して下さい。モーター内部にダメージがある可能性もあります。

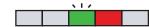

3.ブルーとグリーンLEDが点滅する場合は

* * * おそらくローターがロック又は回転障害を受けています。スロットルを ニュートラル位置に戻し、RCカーの駆動部分にロスが無いかを再確認してください。

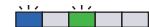

4.ブルーとレッドLEDが点滅する場合は

* * * ケネティック内部のオーバーヒートを感じて送電を停止した状態です。

スロットルをニュートラル位置に戻し、ギア設定のミスとRCカーの駆動部分にロスが無いかをご確認ください。

対処後は、ハボックプロSCが十分冷えるの待って使用してください。LEDは冷却されるまで点滅を続けます。




5.ブルーとオレンジLEDが点滅する場合は

* * * ブラシレスモーター側のオーバーヒートを感じて送電を停止した状態です。

スロットルをニュートラル位置に戻し、ギア設定のミスとRCカーの駆動部分にロスが無いかをご確認ください。また、アンプのタイミングの設定等も見直してください。

対処後は、モーターが十分冷えるの待って使用してください。LEDは冷却されるまで点滅を続けます。


* 3(ロックされたローター感知)、4(ケネティック側の発熱による停止)、5(ブラシレスモーター側の発熱による停止)の点滅が改善されない場合、 STEP.6の初期設定を直してください。上記、エラーコードが改善されない場合は、イーグルサービスカウンターにて点検、修理をお勧め致します。

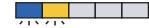

6.グリーンとホワイトLEDが点滅する場合は

* * * RPMセーフティリミットまでモーターが回転数を上げた事を意味します。ペアリングの物理的な安全使用回転数を超えています。

ギヤレシオの値を大きくするか、ピニオンギヤの歯数を小さくして下さい。

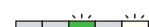

7.ホワイトLEDが点滅する場合は

* * * アンプのアドバンスタイミングの設定がONになっています。アンプは正常です。



8.レッドとグリーンLEDが交互点滅する場合は

* * * Li-PoまたはLi-Feカートオフ機能が動き送電を制限しています。

バッテリーを十分充電した物と交換してください。

この時、もしNi-Cd & Ni-MHバッテリーを使用している場合は、P.3のリボカットオフの設定をNi-Cd & Ni-MHモードに切り替えて下さい。



☆その他、スペアーパーツ・オプションパーツ

☆コード&コネクター

#968 シリコン銀コードセット・14G[ゲージ](赤、黒、青 各60cm)	¥580	#3589 NOVAK グリッチャスター(レシーバーキャパシター)	¥1,580
#3221 シリコン銀コードセット・14G[ゲージ](青、黄、橙各60cm)	¥580	#3686 グリッチャスター4700:受信機用キャパシター	¥580
#2709-BK トップレーシング 2Pコネクター(オス1pcs. メス1pcs.)(BK)	¥280	#3687 グリッチャスター9400:受信機用キャパシター	¥980
#3372 ユーロベーコネクター φ4.0mm 1ペア ハウジング付	¥180		
#3364 ブラシレスモーター接続コネクター オス3/メス3 1セット ハウジング付	¥280		
#3010 ブラシレスモーターコネクター(フラットターミナル用)[メス3pcs,メス3pcsセット]	¥680		

☆クーリングファン

#3752 ブラック・クーリングファン25×25×10mm(2mmミニプラグ付)<純正>	¥1,480	#3000 GTBレーシングボールベアリングセット(2pcs.)ノバックペロシティ用	¥1,280
#2973 超高速クーリングファン・5ワット:4.8V~6.0V用 25X25X10mm	¥980	#3346 パリステイック・シンテードローター(Φ12.3mm)	¥3,980
#FA250748 25x25x7mm高速クーリングファン(4.8~6V)	¥350	#2899 シンテード・チューニングローター(Φ13mm)	¥3,980
#FA251048 25x25x10mm高速クーリングファン(4.8~6V)	¥350	#3368 パリステイック・Fエンドベル:ベアリング付き	¥2,480

☆アンプ用スペア&オプションパーツ

#2558 リモート・パワー・プログラミングスイッチ:NOVAK BL ESC各種用	¥1,280	#3526 バリステイック・モーターハードウェアキット(スクリュー&ワッシャー)(#5932)	¥780
#3753 ブラグイン・インブリッヂシグナルハーネス: 4.5" (Mini-JST)	¥780	#2813 ベロシティ・モーターハードウェアキット(ブルー/パープル/ブラック)	¥2,680
#3754 ブラグイン・インブリッヂシグナルハーネス: 9" (Mini-JST)	¥780	#3654 バック・モータースリーブ(ライトブルー/パープル/ブラック)	¥1,080
#3338 シールド・ブラシレスセンサー/ハーネス4"(約100mm)	¥880	#2956 GTBクーリングシステム/Fエンドベル&ローターファン:ノーマルシンテードローター用	¥2,980
#3339 シールド・ブラシレスセンサー/ハーネス6"(約150mm)	¥880	#2957 GTBクーリングシステム/Fエンドベル&ローターファン:13mmシンテードローター用	¥2,980
#3340 シールド・ブラシレスセンサー/ハーネス9"(約230mm)	¥880	#2958 GTBクーリングシステム/ラジエーター 30×30×6.5mmファン 4.8~6.0V	¥1,980
#3755 ブラシレスモーター・シールドセンサー延長ハーネス(4")	¥780	#3767 パリステイック・550チューニングシンテードローター(12.3mm)	¥3,480
#3756 ブラシレスモーター・シールドセンサー延長ハーネス(9")	¥780	#3768 パリステイック・550チューニングシンテードローター(14mm)	¥3,480
#3096 ノバックGTB用パワーキャパシター 5600μf 10V	¥1,980	#3769 パリステイック・550フロントエンドベル&ベアリング(5mm)	¥2,980
		#3770 パリステイック・550モーターハードウェアキット	¥450

☆540/550バリステイックモーター共用スペアパーツ

#3398 パリステイック・ベアリングキャップ(ベアリング圧入済)	¥2,400		
#3524 パリステイック・タイミングセンサー/アッセンブリー(#5942)	¥3,480		
#3525 パリステイック・パックエンドベル(#5944)	¥2,080		
#3757 パリステイック・モーターアインシュレーターパック	¥500		

☆アフターサービス & 保証規定

☆その他、ご質問等がございましたらイーグル・サービスカウンター service11@eaglemode.com までお気軽にお問い合わせください。

☆修理サービスにつきましては、イーグル・サービスカウンターで行っていますのでお問い合わせください。

☆製品保証につきましては、一部アメリカ国内保証と異なりますが、ほぼノーワーク保証に準じて処理させていただきます。

保証依頼の場合はディーラーステッカーと購入時のレシート又は、イーグル製品特約店様での購入日の分かる購入の控えが必ず必要になります。

大切に保管して下さい。ディーラーステッカーは購入後必ずアンプの側面にはつておいてください。(これらが無い物は保証の対象外となります。)

☆社外品との使用やコード交換等の製品にダメージを与える恐れのある改造がある場合は、保証対象外となります。

☆各種プロテクション機能はあくまで許容範囲内のトラブルに対応するものです。アンプやモーターに対する過負荷や発熱等による故障を確実に防ぐ事を保証するものではありません。

☆本品は事前の予告無く仕様を変更する場合があります。ご了承ください。

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

☆イーグル・サービスカウンター : service11@eaglemode.com

販売元：株式会社イーグル模型

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

TEL : 0532-61-1554

ノバック・ブラシレスモーターの上手なギヤ比セットアップ方法

☆近年急速に進化したブラシレスモーターは、高回転・高トルク・低燃費と3拍子揃ったNEWパワーエキップメントです。
高出力なブラシレスモーターを上手に使う為に以下の注意事項に気をつけて、セットアップを行ってください。
使用用途に合った適正モーターを選択の上、以下の設定にお進み下さい。

◇1.アンプの負荷やギヤ比への理解

モーターやアンプに掛かる負荷は使用用途、使用方法、コースレイアウト、タイミング設定等、様々な条件に左右され大きく変わります。
それらの条件に合わせて、ご使用頂く際、適切なギヤ比を探り出し調整する必要があります。

◎条件の違いでアンプやモーターに掛かる負荷が変化します。

- 1.車のセッティングの違い(1/10グリップ走行、1/10ドリフト走行、1/10オフロード他…)
 - 2.走行時のアクセレーションの違い(スピード調整がアグレッシブ／スムーズ ※例…競技走行又は、ドリフト走行)
 - 3.コースレイアウトやグリップ量(同じ距離のコースでもテクニカルなコース／ストレートの多いコース)
 - 4.モーターのエンペル部でのタイミング調整
 - 5.アンプのタイミングレベルの調整
- 上記のような様々な条件によって調整するギヤ比は変わります。

※3.5Tブラシレスモーターを使用する際の注意

3.5Rブラシレスモーターはブラシモーター換算で6～7Tで、1/10RCカー用ブラシレスモーターの中では最高峰の出力を誇ります。
最も適した用途としては、ドラッグレース等の最高速コンペやオーバルでのドローム等への使用です。
1/10ツーリングカーに使用する場合等は、最も小さいピニオンギヤを使用しても、適正ギヤ比に近づける事が出来ない場合も想定できます。セットアップには細心の注意と知識と操縦テクニックが必要となります。

※ドリフトカーに使用する際の注意

特にドリフトカーへの使用は、以下の条件の違いでアンプにかかる負荷は大きく変わります。
アンプに過負荷がかからないように慎重にセットアップをする必要があります。
1.タイヤの種類によるグリップの違い(樹脂タイヤ／ラバータイヤ)
2.コースの種類路面によるグリップの違い(カーペット／アスファルト／コンクリート)
3.コースレイアウトの違いによるアクセレーション
4.ケツカキギヤ設定は通常より負荷が大きくなります。
☆ドリフト走行において、タイミングレベルの設定の使用は適しません。540ブラシレスモーター6.5T/7.5T/8.5T辺りのモーターをタイミング設定無しで使用する方がリア感が強くコントローラブルで最適です。

☆ESCタイミング設定についての警告

ESCのタイミングレベルの変更を主要因として、モーター製造公差＆モーターセッティング、シャーシのパフォーマンスやサーキットのコンディション等の様々な使用環境とのマッチングによりアンプは予期せぬオーバーロードやオーバーヒートしてしまう可能性があります。これは、ESCのタイミングレベルの変更によりモーターの性能を極限まで発揮させる事が可能だからです。

これらの設定をする時は、お客様の指定するタイミング設定がモーターやアンプのどちらにとってもオーバーロードやオーバーヒートの原因となる値であるかどうか、慎重にテストし、極端なまでの注意を払いセットアップをおこなって下さい。

★タイミングの設定をONにして使用出来るのは10.5T以上のモーターまでとなります。10.5T以下のモーターではモーターやアンプが過発熱してしまう為、使用しないで下さい。本品は極限のレースコンディションの為のレーシングESCです。それゆえに、過度のオーバーヒートの様なダメージは保証の対象外となります。

★ノバック・パリティックモーターと併用する場合、モーターのエンドペル部分で調整できる進角設定は、必ず0にして下さい。(例：タイミングレベルを30にしても実際にはそれ以上進角をつけた状態になる事もあります。…過負荷の原因となります。)

★13.5T/17.5Tを使用する1/10ツーリングのレースに使用する場合、タイミングレベル3(3度)以上になるとアンプは特に発熱します。慎重なタイミングレベルの選択が必要です。

◇2.セットアップ方法

ノバック社・イーグル共にシャーシや用途やモーターのターン数ごとの細かなギヤ比等はお知らせしておりません。
ギヤ比を固定してしまうと、モーターが高出力なだけに、左記の様々な条件の違いによって起るアンプへの過負荷が致命的なダメージに繋がる事がある為です。
そこで…以下のような方法でのセットアップをお勧めします。

1.ご使用のブラシレスモーターがブラシモーターに換算すると何ターンに相当するかを認識して下さい。

☆ノバックブラシレスモーター各種はブラシモーターのターン数に換算するとおよそ以下の数になります。

※540モーターの場合

3.5R…6~7T , 4.5R…8~9T , 5.5R…9~10T , 6.5R…11~12T
7.5R…13~14T , 8.5R…15~16T , 10.5R…19~20T ,
13.5R…26~27T
17.5R…34~35T , 21.5R…42~43T

※550モーターの場合

550の場合は、KV値を参考とし、使用する用途に合った物を選択下さい。

4.5T…5,000(890W)、5.5T…3,700(800W)
6.5R…3,400(730W)、7.5R…3,000(620W)

2.使用するRCカーが推奨するギヤ比(ブラシモーター用)をご確認ください。(サーキット等で使用される場合は、個々のサーキット推奨のギヤ比を参考にするのも良いでしょう。)

3.推奨ギヤ比を基本にピニオンを2枚少ない物に変更する。(これが基本のセットアップとなります。)

4.設定したギヤ比が無理のないものかどうか確認する為に、最初の走行は8割程度のスピードで走行させます。

1周周回するごと、もしくは1分間隔等おきにアンプとモーターの発熱具合を確認します。(異常に発熱していないか確認してください。)

く特にドリフトでの使用は、タイヤのグリップが低い為、瞬間に最高回転／最大ブレーキに入る事で、アンプに過電流が流れ続け、致命的なダメージを与える事があります。初めての走行時は特に、アンプに過負荷がかかるないように慎重にセットアップをチェックする必要があります。>

5.ギヤ比の微調整します。

*中低速のトルク不足を感じたら…基本のセットアップからピニオンギヤの歯数を更に1～2枚下げて下さい。

*トップスピードの伸びに不足を感じたら…基本のセットアップからピニオンギヤの歯数を更に1枚上げて下さい。

*アンプが過度に発熱する場合…ピニオンギヤの歯数を1～2枚下げて発熱を抑える調整をしてください。

上記の方法で微調整を何度も行いセットアップを完成させて下さい。

(常にアンプが異常に発熱していないかを確認しながら調整を行って下さい。)走行途中にアンプのLEDが点滅し、エラーメッセージや異常感知装置が異常を知らせた場合は、その時点でエラー内容を確認して原因を取り除いて下さい。

エラーの原因を取り除いた後に再び走行させる場合は、十分に休ませてアンプが冷えたのを確認してから走行させて下さい。

(エラー原因を取り除かない状態で、アンプをリセットして走行を繰り返すと、モーターとアンプは致命的なダメージを受けます。)

☆モーターとアンプの運転温度についての警告

☆☆☆走行中のモーターとアンプの運転温度のチェックだけが、シャーシセッティングにおいて適切なギヤを判断する唯一の方法です。☆☆☆

いかなる場合もアンプとモーターの温度が70度以上にならないようにギヤ比のセットアップをしなければなりません。

ギヤ比設定等を始めとした適正な使用状態の場合は、アンプやモーターの温度は約70度以下で推移します。ギヤ比やアンプの設定を行う場合は、必ず定期的な時間(1周周回するごと、もしくは1分間隔等)でモーターやアンプの温度を早めにチェックして設定しなければいけません。

その時どちらかずれかでも70度近くまで発熱している場合や、超えている場合は故障の原因となります。早急なギヤ比の見直しが必要です。

(走行中にスピードダウンして異常を感じた時にはすぐに手遅れとなる可能性もあります。)

アンプにはRC走行に必要なスペックを十分に満たす電子チップが使用されています。上手くセットアップされた状態で使用すれば、2年以上使用していても壊れませんが、間違ったセットアップをすると1回目の走行でアンプを壊してしまうこともあります。上記注意事項を守って、上手にブラシレスモーターを使用して下さい。